

Bedienungsanleitung PL12-1019DE

06/18/2019

19P & 19T Series

Pistolengriff-Schraubendreher mit Abschaltfunktion



06.2019

Cleco®

Allgemeine Informationen

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung der Originalanleitung (englisch) und enthält Informationen für alle Personen, die mit diesen Werkzeugen arbeiten bzw. die diese Werkzeuge warten.

Diese Bedienungsanleitung

- · liefert wichtige Hinweise für den sicheren und effizienten Gebrauch dieser Werkzeuge
- beschreibt die Funktion und den Betrieb der Werkzeuge der Produktreihe 19P und 19T
- dient als Quelle für technische Daten, Wartungsintervalle und bei der Bestellung von Ersatzteilen
- liefert Informationen zu wahlweisem Zubehör

Textmerkmale:

19P/19T verweist auf die Modelle der pneumatischen Schraubendreher mit Pistolengriff gemäß den Anga-

ben in diesem Handbuch

→ verweist auf eine erforderliche Maßnahme

verweist auf den Punkt in einer Liste

<..> verweist auf eine Bezugsnummer in den Explosionszeichnungen mit den Einzelteilen

Arial verweist auf ein wichtiges Leistungsmerkmal oder eine Anweisung in Arial Bold


Symbole:

verweist auf eine Bewegungsrichtung
verweist auf eine Funktion oder Kraft

Copyright-Schutz:

Die Apex Tool Group, LLC, behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder das Produkt selbst ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren, zu ergänzen oder zu verbessern. Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche Genehmigung der Apex Tool Group, LLC in keiner Weise, Form oder Art, weder vollständig noch auszugsweise in eine andere natürliche oder maschinenlesbare Sprache oder auf einen Datenträger (sowohl elektronischer, mechanischer, optischer oder anderer Art) kopiert werden.

Cleco® Begriffe

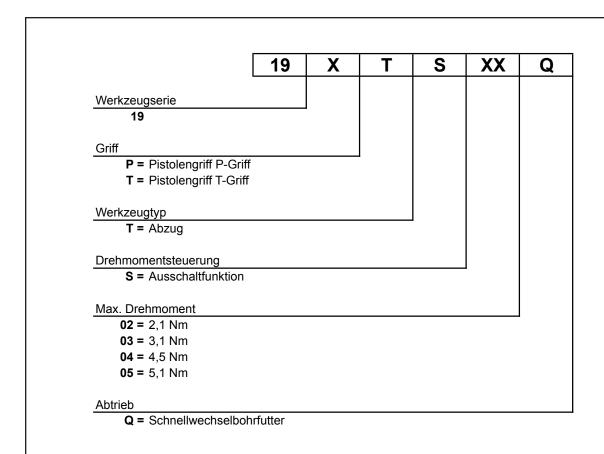

Cleco® Inhalt

1	Sicherheit	6
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Warnhinweise und Hinweise	7 8 8
2	Lieferung, Transport und Lagerung	9
2.1 2.2 2.3	Lieferumfang Transport Lagerung	9
3	Produktbeschreibung	10
3.1 3.2	Allgemeine Beschreibung Betriebstechnische und funktionale Elemente	
4	Zubehör	11
5	Vor der erstmaligen Inbetriebnahme	12
5.1 5.2 5.3 5.4	Umgebungsbedingungen Luftzufuhr Anschließen der Luftzufuhr am Werkzeug Einrichtung des Werkzeugs	12 12
6	Erste Schritte	14
6 6.1	Erste Schritte Inbetriebnahme	
6.1	Inbetriebnahme	14
6.1 7	Inbetriebnahme Fehlersuche und -behebung	14 15 16 16
6.1 7 8 8.1 8.1.1	Fehlersuche und -behebung Wartung Wartungsplan Erstellen eines kundenspezifischen Wartungsplans	14 15 16 16

Cleco® Inhalt

10	Ersatzteile	
10.1	Schraubendreher der Produktreihe 19P	20
10.2	Schraubendreher der Produktreihe 19T	22
10.3	Motoraufbau	24
10.4	Getriebe 301967PT	
10.5	Getriebe 301086	
10.6	Getriebe 301968PT	
10.7	Getriebe 301969PT	
10.8	Spindelaufbau 301122	30
11	Technische Daten	32
11.1	19PTS und 19TTS – Technische Daten	32
12	Service	33
12.1	Ersatzteile	33
12.2	Werkzeugreparaturen	
12.3	Reparaturen auf Garantie	33
13	Entsorgung	34

Cleco® Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Warnhinweise und Hinweise

Warnhinweise sind mit einem Signalwort und Symbol gekennzeichnet.

- Das Signalwort verweist auf den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr.
- Das Symbol verweist auf die Art der Gefahr.

ACHTUNG verweist auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen führer kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT verweist auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu leichten oder mäßigen Verletzunger oder Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS verweist auf allgemeine Informationen, zu denen Anwendungstipps oder hilfreiche Angaber zählen. Sie umfassen keine Hinweise auf gefährliche Situationen.
Wichtige Informationen, die von allen Personen, die diese Geräte installieren, verwenden oder warten zu lesen sind.

Cleco® Sicherheit

1.2 Grundlegende Voraussetzungen für sichere Arbeitspraktiken



Alle Personen, die diese Werkzeuge installieren, verwenden oder warten, müssen alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch lesen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Diese Sicherheitshinweise sind nicht allumfassend. Es gelten zusätzlich die jeweiligen landesweiten und örtlichen Vorschriften.

VORSICHT!

Arbeitsbereich:



- → Der Arbeitsbereich sollte ausreichend Platz aufweisen.
- Arbeitsbereich sauber halten.
- → Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs ist zu sorgen.

Persönliche Sicherheit:

- → Schlauchleitungen und Anschlüsse der Luftzufuhr überprüfen. Beschädigte, verschlissene oder heruntergekommene Schlauchleitungen dürfen nicht verwendet werden.
- → Sicherstellen, dass die Schlauchleitung der Luftzufuhr sicher am Werkzeug angeschlossen ist.
- → Die Arbeiten sollten in einer sicheren stehenden Position ausgeführt werden.
- → Der Drosselschalter sollte so gehalten werden, dass er in eingeschalteter Position aufgrund des einwirkenden Drehmoments nicht eingeklemmt werden kann.
- → Wenn das Werkzeug in die andere Richtung geschaltet werden soll, muss sich der Drosselschalter in einer neutralen Position befinden, damit er nicht eingeklemmt wird.
- → Das Werkzeug ist in sauberem Zustand und von Feuchtigkeit fernzuhalten, damit es die erforderliche Griffsicherheit bieten kann.
- → Vor Beginn der Arbeit wird der Griff des 19P/19T fest umschlossen und das Bohrfutter aufgedrückt.
- → Es ist mit hohen und kurzen Reaktionsdrehmomenten zu rechnen.

Sicherheit bei der Arbeit mit und in der Nähe von Befestigungswerkzeugen:

- → Nur Elektrowerkzeugnüsse und Bohrfutter von der Apex Tool Group verwenden.
- → Nüsse und Bohrfutter auf sichtbare Schäden und Risse überprüfen. Beschädigte Teile müssen sofort ausgewechselt werden.
- → Bevor Nüsse und Bohrfutter eingesetzt oder ausgewechselt werden können, muss die Luftzufuhr getrennt werden.
- → Nüsse und Bohrfütter sollten immer nur gerade eingesetzt werden.
- → Sicherstellen, dass die Nuss bzw. das Bohrfutter vollständig eingerastet ist.

1.3 Benutzerschulung



Das gesamte Betriebspersonal muss ordnungsgemäß geschult werden, bevor es die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T in Betrieb nehmen darf. Die Werkzeuge dürfen zudem nur von entsprechend geschultem Personal repariert werden.

Cleco® Sicherheit

1.4 Persönliche Schutzausrüstung



Bei der Arbeit sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Schutzbrille zum Schutz vor herumfliegenden Materialsplittern tragen.
- Gehörschutz tragen.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Geräteteile.

- Haarnetz tragen.
- Eng sitzende Kleidung tragen.
- · Keinen Schmuck tragen.

1.5 Zweckbestimmung

Die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T wurden ausschließlich für die Befestigung und Lösung von Schraubverbindern konzipiert.

Die Schraubendreher der Produktreihe 19P/19T sind nicht mit einer Kupplung ausgestattet. Die Abtriebsspindel ist mit der letzten Getriebestufe verbunden. Das abgegebene Drehmoment von einem Werkzeug mit Ausschaltfunktion kann mit einem Druckluftregler in brauchbaren Grenzen gehalten werden.

- Die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T, Schutzblenden und Zubehörteile dürfen nicht modifiziert werden.
- · Nur mit den vom Hersteller zugelassenen Zubehörteilen verwenden.
- · Nicht als Hammer, Brechstange oder anderweitig verwenden.

1.6 Vorschriften und Normen

Es sind alle landesweiten und vor Ort geltenden Vorschriften und Normen zu beachten.

1.7 Geräusche und Schwingungen

Geräuschpegel ≤79 dB(A) freie Drehzahl (ohne Last) gemäß ISO 12100: 2011 Schwingungswerte <2,5 m/s² gemäß ISO 12100: 2011

Lieferung, Transport und Lagerung

2 Lieferung, Transport und Lagerung

2.1 Lieferumfang

Alle Artikel sind auf Lieferschäden zu überprüfen. Sicherstellen, dass der Lieferumfang vollständig ist:

- 1 19P oder 19T
- 1 Gebrauchsanleitung PL12-1019DEU
- 1 Konformitätserklärung
- 1 Schmierplan
- 1 Garantie

2.2 Transport

Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T sind in der Originalverpackung zu transportieren und zu lagern. Die Verpackung ist recyclingfähig.

2.3 Lagerung

Kurzzeitige Lagerung (weniger als 2 Stunden) und Schutz vor Schäden:

- → Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T an einer Stelle auf der Werkbank ablegen, wo eine versehentliche Betätigung des Auslösers nicht gegeben ist. oder
- → Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T an einem geeigneten Bügel oder Haken aufhängen.

Langzeitige Lagerung (länger als 2 Stunden):

→ Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T von der Luftzufuhr trennen.

Gerät	Zeitraum	Lagertemperatur
19PT ohne Luftzufuhr	Keine Richtlinie	-25 °C bis 40 °C
19TT ohne Luftzufuhr	Keine Richtlinie	-25 °C bis 40 °C

Cleco®

Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

3.1 Allgemeine Beschreibung

- Pneumatischer Schraubendreher mit Pistolengriff oder T-Griff
- Betätigung über Auslöser
- Drehung im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn
- Werkzeug mit Ausschaltfunktion (ohne Kupplung)
- Schwingungsarm

3.2 Betriebstechnische und funktionale Elemente

Dieser Abschnitt umfasst die betriebstechnischen und funktionalen Angaben für die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T



Pos.	Beschreibung		
1	Lufteinlass		
2	Umsteuerhebel		
3	Abzug		
4	Zwei austauschbare Soft-Touch-Griffgrößen		
5	Motor und Getriebe		
6	Schnellwechselbohrfutter		

Cleco® Zubehör

4 Zubehör



Aufhängebügel Teile-Nr.: 931962



Abgasschlauchüberzug Teile-Nr.: 207107 (19T)



Kleiner Griff

Teile-Nr.: 207595PT

Cleco®

06.2019

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme

5 Vor der erstmaligen Inbetriebnahme

5.1 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: 5 °C bis max. 40 °C

Akzeptable relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 90 %, nicht kondensierend

5.2 Luftzufuhr

Parameter Beschreibung	
Luftschlauch	Min. Innendurchmesser: 4,7 mm
Luitschlauch	Max. Länge: 5 m
Arbeitsdruckbereich	400 bis 700 kPa
Arbeitsdrückbereich	Empfohlen: 620 kPa
Druckluft	Luftqualität gemäß ISO 8573-1, Qualitätsklasse 2.4.3
Diuckluit	Die Druckluft muss sauber und trocken sein.

HINWEIS

Für durchgehend einheitliche Ergebnisse ist es wichtig, dass sich der Arbeitsdruck nicht verändert. Dazu ist eine geeignete Luftzufuhr mit einem Filter, Regler und einer Schmiervorrichtung erforderlich.

- → Der Innendurchmesser der Luftleitung muss rückstandsfrei sein. Bei Bedarf ist er vor Gebrauch zu säubern.
- → Einige Tropfen Leichtöl für Pneumatikwerkzeuge auf den Lufteingangsadapter geben.
- → Schmiervorrichtung auf die kleinste Einstellung stellen, um die Menge des überschüssigen Öls in der Abluft zu reduzieren.

Empfohlenes Öl

Teile-Nr.	Verpackt	/erpackt Bezeichnung	
540397	0,94 Liter	Airlube 10W/NR-420LB DR	Fuchs Lubricants Co.
533485	3,78 Liter	Airlube 10W/NR-420LB DR	Fuchs Lubricants Co.

5.3 Anschließen der Luftzufuhr am Werkzeug

ACHTUNG!

Der Luftschlauch kann sich vom Werkzeug lösen und sich unkontrolliert bewegen.



- → Vor Trennen des Werkzeugs sollte daher die Druckluftzufuhr ausgeschaltet werden.
- → Luftschlauch sicher am Werkzeug befestigen.
- → Sodann die Druckluft wieder einschalten.

06.2019

Cleco®

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme

5.4 Einrichtung des Werkzeugs

Das Werkzeug muss für die Anwendung konfiguriert werden.

Cleco® Erste Schritte

6 Erste Schritte

6.1 Inbetriebnahme

- → Sicherstellen, dass die Luftzufuhr sicher angeschlossen und der Kompressor eingeschaltet ist.
- → Der Umschalthebel muss sich in der richtigen Position befinden.
- → Nuss oder Bohrfutter aufsetzen und Einschraubvorgang durch Betätigung des Auslösers starten.
- → Nach dem Einschrauben wird der Auslöser wieder losgelassen.
- → Sodann kann das Werkzeug entfernt werden.

06.2019

Cleco®

Fehlersuche und -behebung

7 Fehlersuche und -behebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen		Abhilfemaßnahme
Werkzeug startet nicht	Kein oder zu niedriger Luftdruck	→	Sicherstellen, dass der Luftdruck am Lufteinlass des Werkzeugs ausreicht.
	Umsteuerhebel nicht in Position	→	Sicherstellen, dass sich der Umsteuerhebel in Uhrzeigerrichtung (oder entgegengesetzt) befindet
	Zerbrochene Getrieberäder	^	Demontage des Werkzeugs erforderlich (Teileersatz)
Werkzeug lässt sich nicht ausschalten	Arbeitsluftdruck <400 kPa	^	Arbeitsluftdruck erhöhen
Werkzeug- leistung lässt	Luftdruck nimmt ab	1	Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht blockiert ist
nach	Mangelnde Schmierung	↑	Sicherstellen, dass die Schmierung der Luftzufuhr über ausreichend Schmierstoff verfügt und einwandfrei funktioniert
	Motorabluftleitung ist blockiert	→	Bronze-Schalldämpfer säubern oder ersetzen
	Aufgequollene Rotorblätter aufgrund zu hoher Feuchtigkeit	→	Filter der Luftzufuhr überprüfen und Auffangbehälter ggf. leeren
	Abgenutzte Rotorblätter	→	Demontage des Werkzeugs erforderlich (Teileersatz)
	Abgenutzte Getriebe oder Lager	↑	Demontage des Werkzeugs erforderlich (Teileersatz)
Luftleck am	Lockerer Eingangsadapter	→	Eingangsadapter festziehen
Eingangsadapter	Abgenutzter O-Ring am Eingangsadapter	→	O-Ring ersetzen

Cleco® Wartung

8 Wartung

VORSICHT!



Verletzungsgefahr durch versehentliche Inbetriebnahme. Vor allen Wartungsmaßnahmen ist die Druckluftzufuhr auszuschalten.

8.1 Wartungsplan

Nur qualifiziertes und geschultes Personal darf diese Werkzeuge warten.

Die regelmäßige Wartung reduziert Betriebsfehler, Reparaturkosten und Ausfallzeiten. Neben dem folgenden Wartungsplan sollte ein sicherheitstechnisches Wartungsprogramm eingeführt werden, das auf den vor Ort geltenden Auflagen für Reparatur und Wartung in allen Betriebsabschnitten des Werkzeugs basiert.

Wartungsintervall	Verschraubungen	Bezeichnung	
Täglich	Täglich	 → Optische Prüfung der Luftzufuhrleitung und -anschlüsse → Luftfilter, Regler und Schmiervorrichtung auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen → Werkzeug auf zu starke Schwingungen oder ungewöhnliche Geräuschbildung überprüfen 	
		 Optische Prüfung aller externen Werkzeugkomponenten Luftschlauch auf Schäden oder Abnutzung überprüfen 	
W1	100.000	 → Abtriebsspindel auf Schäden oder Abnutzung überprüfen → Lufteingangsadapter auf sicheren Sitz überprüfen → Max. freie Drehzahl überprüfen 	
W2	500.000	 → Einzelteile überprüfen und bei Bedarf ersetzen → O-Ringe und Dichtungen ersetzen → Bronze-Schalldämpfer säubern 	
W3	1.000.000	 → Einzelteile überprüfen und bei Bedarf ersetzen → Drosselventil → Motor → Verzahnung → Schnellwechselbohrfutter 	

Dieser Wartungsplan orientiert sich an Werten, die für die meisten Anwendungen gelten. Informationen zu spezifischen Wartungsintervallen finden Sie unter 8.1.1. Erstellen eines kundenspezifischen Wartungsplans.



8.1.1 Erstellen eines kundenspezifischen Wartungsplans

Das Wartungsintervall W (1, 2, 3) richtet sich nach den folgenden Faktoren:

Faktor	Im Wartungsplan angenommener Wert	Beschreibung
V	V1 = 100.000 V2 = 500.000 V3 = 1.000.000	Anzahl der Verschraubungen nach Verordnung eines Wartungsschritts durch die Apex Tool Group
T1	1,8 Sekunden	Spezifische Ablaufszeit, gemessen in Lebenszeit und Dauerprüfung
T2	2 Sekunden	Tatsächliche Verschraubungszeit je nach Schraubfall
S	1; 2; 3	Anzahl der Schichten/Tag
VS	750	Anzahl der Verschraubungen/Schicht

T2, S und VS sind variable Faktoren, die sich je nach Anwendung unterscheiden können

Beispiel für Wartungsintervall W2:



Nach 500.000 Verschraubungen (V) eine spezifische Verschraubungszeit von 1,8 Sekunden (T2) mit einer tatsächlichen Befestigungszeit von 3 Sekunden (weicher Schraubfall) und 3 vollständige Schichten/Tag und 750 Verschraubungen/Schicht

W (1, 2, 3) =
$$\frac{V \times T1}{T2 \times S \times VS}$$
 W2 = $\frac{500.000 \times 1.8}{3 \times 3 \times 750}$ = 133 (Tage)

Die mit W2 gekennzeichnete Wartungsmaßnahme ist nach einer Ablaufszeit von 133 Tagen durchzuführen)

8.2 Schmierstoffe

Die Verwendung des richtigen Schmierstoffs ist für die ordnungsgemäße Funktion und lange Einsatzzeit des Werkzeugs unerlässlich.

Für dieses Werkzeug empfohlene Schmierstoffe

Teile-Nr.	Verpackt	Verpackt Bezeichnung	
540450	0,51 kg	Black Pearl EP-NLGI-0	Chevron
540395	0,06 kg	Magnalube-G	Carleton-Stuart Corp.
513156	0,45 kg	Magnalube-G	Carleton-Stuart Corp.
541444	0,06 kg	Rheolube 363AX-1	Nye Lubricants, Inc.
541445	0,45 kg	Rheolube 363AX-1	Nye Lubricants, Inc.

PL12-1019DE

06.2019


Cleco®

Leere Seite


Cleco® Reparaturanweisungen

9 Reparaturanweisungen

9.1 Auseinanderbau und Zusammenbau des Motors

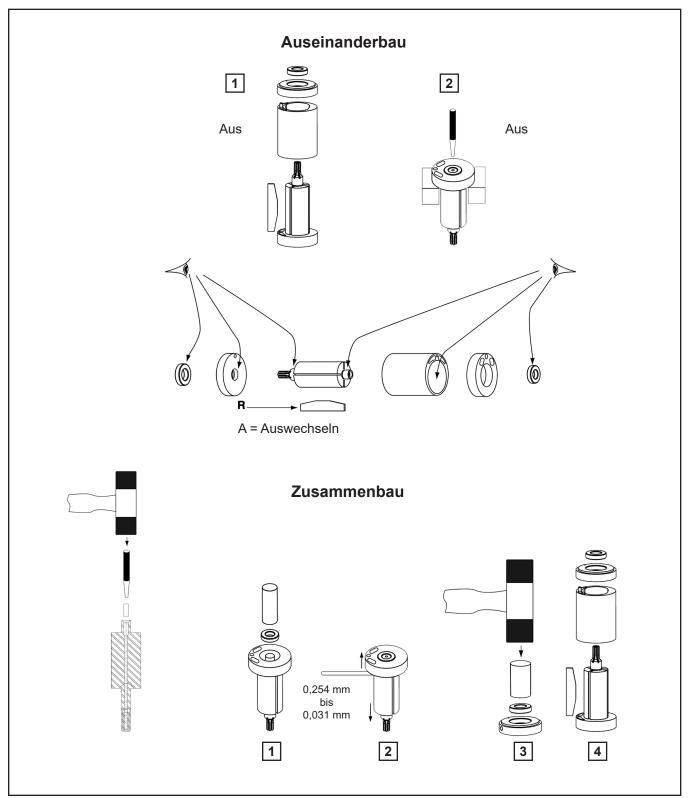

Cleco[®] Ersatzteile

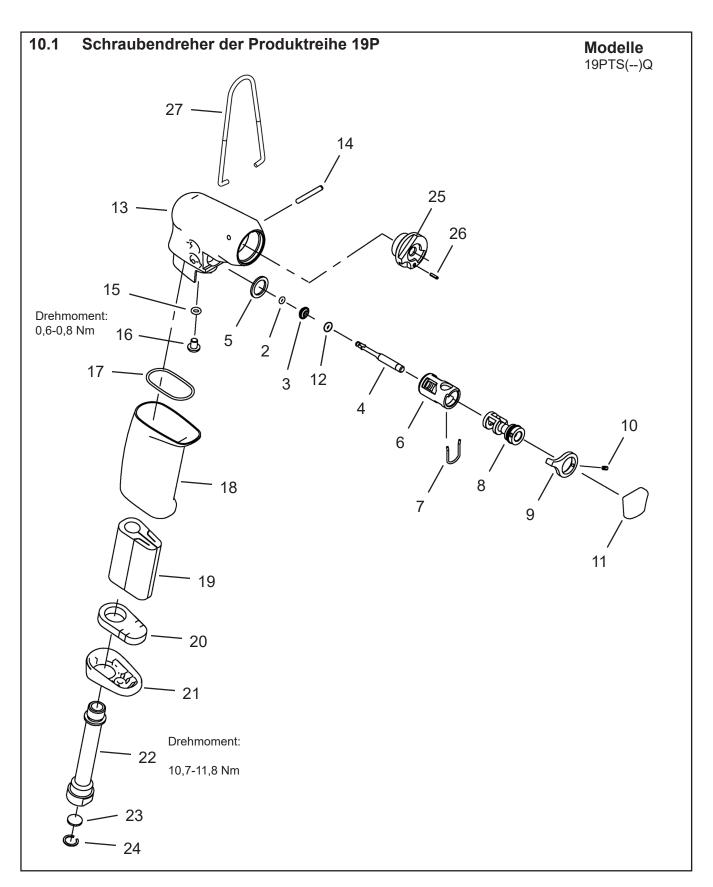




Schraubendreher der Produktreihe 19P 10.1

Pos. Nummer		#	- x	DE
FUS.	Nummer	#	^	Beschreibung
1	301963PT	1		Umsteuerventilaufbau (einschl. Pos. 2 bis 12)
2	541528	1	3	O-Ring
3	207611PT	1		Kegelförmiges Drosselventil
4	207612PT	1		Ventilschaft
5	70193900	1		Unterlegscheibe
6	70191800	1		Umsteuerventilführung
7	80047400	1	1	Federklammer
8	207574PT	1		Umsteuerventil
9	207597PT	1		Umsteuerventilhebel
10	207598PT	1	2	Innensechskant-Stellschraube
11	1110038	1	1	Abzug
12	93040033	1	3	O-Ring
13	207570PT	1		Pistolengriffgehäuse
14	847031	1	2	Passstift
15	844302	1	3	O-Ring
16	812962	1	3	Schraube
17	867926	1	3	O-Ring
18	207601PT	1		Großer Pistolengrippe (Standardausrüstung)
'°	207595PT *	1		Kleiner Pistolengriff (wahlweise)
19	203563	1	3	Schalldämpferpolster
20	866400PT	1	3	Schalldämpfer
21	207587PT	1		Schalldämpferaufsatz
22	207602PT	1		Eingangsadapter – großer Griff (Standardausrüstung)
22	207588PT *	1		Eingangsadapter – kleiner Griff (wahlweise)
23	905031 *	1	3	Sieb
24	905599 *	1	3	Haltering
25	207594PT	1		Ventilinsel (einschl. Pos. 26)
26	847548	1	2	Stift
27	931962	1	2	Aufhängebügel

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)
* Hinweis: Im Bausatz 302020PT (kleiner Pistolengriff) enthaltene Teile

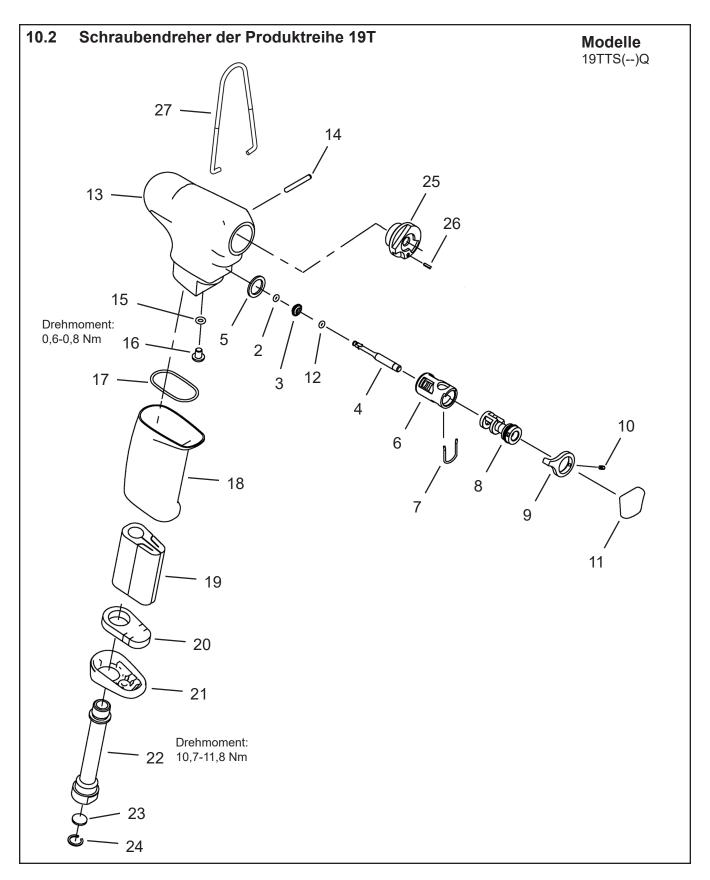




Schraubendreher der Produktreihe 19T 10.2

Pos.	Nummer	#	Х	DE
505.	Nummer	"	^	Beschreibung
1	301963PT	1		Umsteuerventilaufbau (einschl. Pos. 2 bis 12)
2	541528	1	3	O-Ring
3	207611PT	1		Kegelförmiges Drosselventil
4	207612PT	1		Ventilschaft
5	70193900	1		Unterlegscheibe
6	70191800	1		Umsteuerventilführung
7	80047400	1	1	Federklammer
8	207574PT	1		Umsteuerventil
9	207597PT	1		Umsteuerventilhebel
10	207598PT	1	2	Innensechskant-Stellschraube
11	1110038	1	1	Abzug
12	93040033	1	3	O-Ring
13	207572PT	1		Pistolengriffgehäuse
14	847031	1	2	Passstift
15	844302	1	3	O-Ring
16	812962	1	3	Schraube
17	867926	1	3	O-Ring
18	207601PT	1		Großer Pistolengrippe (Standardausrüstung)
'0	207595PT *	1		Kleiner Pistolengriff (wahlweise)
19	203563	1	3	Schalldämpferpolster
20	866400PT	1	3	Schalldämpfer
21	207587PT	1		Schalldämpferaufsatz
22	207602PT	1		Eingangsadapter – großer Griff (Standardausrüstung)
	207588PT *	1		Eingangsadapter – kleiner Griff (wahlweise)
23	905031 *	1	3	Sieb
24	905599 *	1	3	Haltering
25	207594PT	1		Ventilinsel (einschl. Pos. 26)
26	847548	1	2	Stift
27	931962	1	2	Aufhängebügel

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)
* Hinweis: Im Bausatz 302020PT (kleiner Pistolengriff) enthaltene Teile

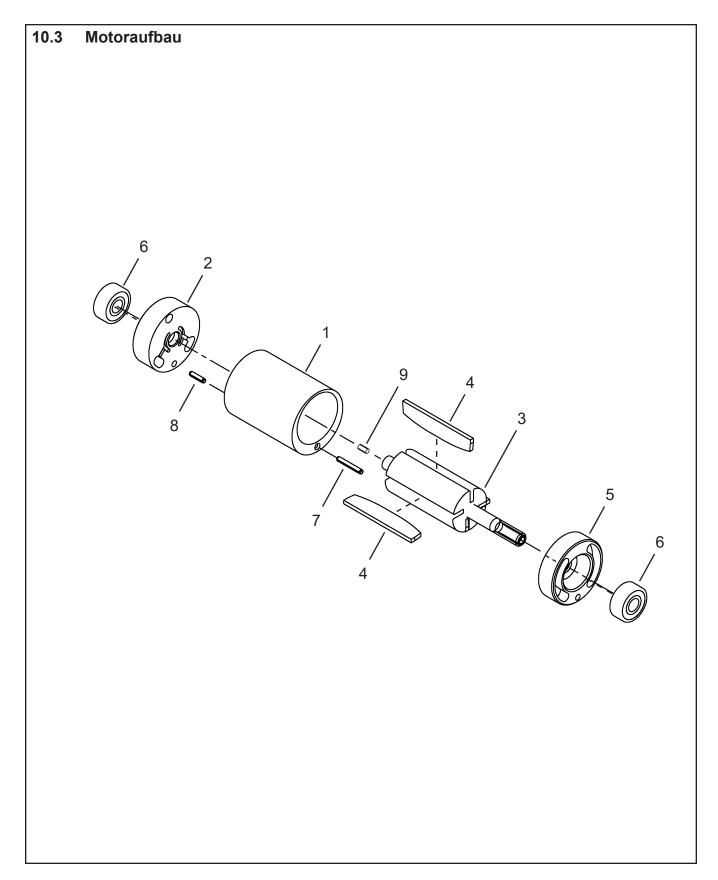



10.3 Motoraufbau

Pos	Pos. Nummer		Х	DE
Pos. Nullillel		#	^	Beschreibung
	Tabelle 10.3	1		Motoraufbau
1	203504	1		Zylinder
2	205960	1		Hintere Lagerplatte
3	Tabelle 10.3	1		Rotor
4	203615PT	4	12	Rotorblatt
5	208535PT	1		Vordere Lagerplatte
6	842768	2	4	Kugellager
7	844897	1	2	Vorderer Zylinderstift
8	847548	1	2	Hinterer Zylinderstift
9	92570018	1	2	Stift


Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

Tabelle 10.3

Pos.	Beschreibung	#	19(-)TS02Q 19(-)TS05Q	#	19(-)TS03Q	#	19(-)TS04Q
-	Motoraufbau	1	301972PT	1	301973PT	1	301974PT
3	3 Rotor		203545	1	203547	1	203546

Cleco® Ersatzteile

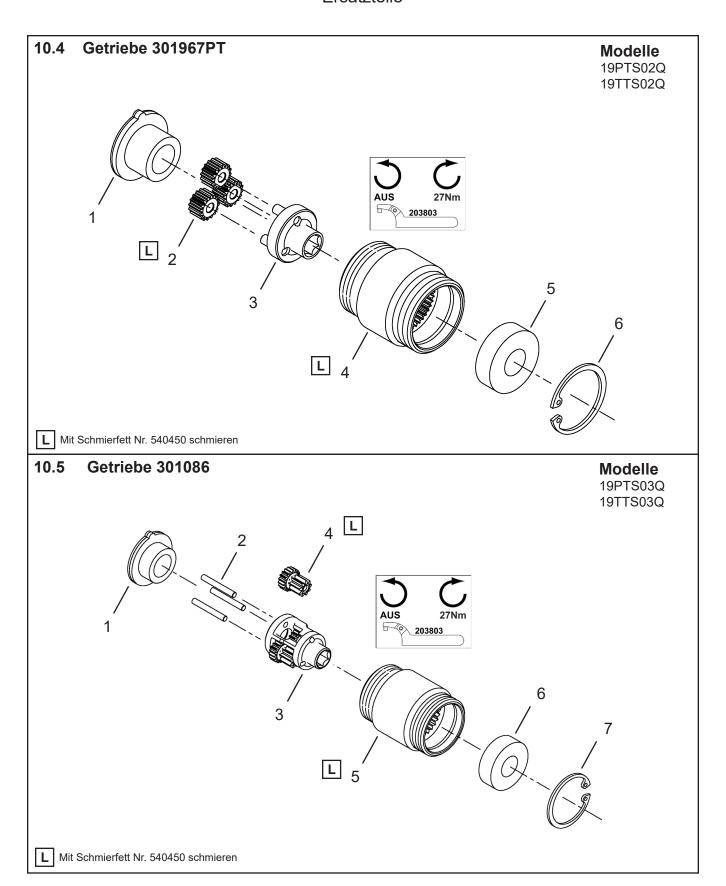



10.4 Getriebe 301967PT

Pos	Pos. Nummer		_	DE
F 03.	Nullillei	#	^	Beschreibung
	301967PT	1		Getriebegehäuse (6,875:1)
1	204136PT	1		Endplatten-Abstandhalter
2	207619PT	3	6	Zwischenradgetriebe (16T)
3	207620PT	1		Offener Kurbelstern
4	205964	1		Gehäusekasten
5	847595	1	2	Kugellager
6	619017	1	2	Haltering

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch) (T) Verzahnung


10.5 Getriebe 301086

Pos.	Nummer	#	V	DE
P08.	Nummer	#	_ X	Beschreibung
	301086	1		Getriebegehäuse
1	203646	1		Endplatten-Abstandhalter
2	833862	3	6	Nadellager
3	869155	1		Kurbelstern
4	869163	3	6	Zwischenradgetriebe (18/9T)
5	205966	1		Gehäusekasten
6	847595	1	2	Kugellager
7	619017	1	2	Haltering

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

(T) Verzahnung

Cleco® Ersatzteile

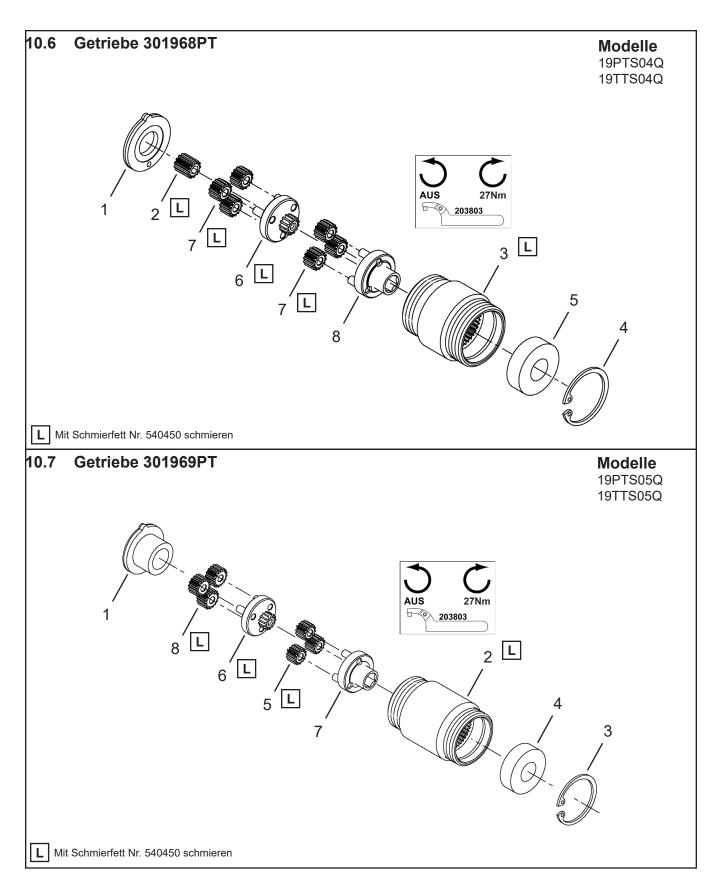



10.6 Getriebe 301968PT

Pos.	Nummer	#	V	DE
P05.		#	^	Beschreibung
	301968PT	1		Getriebegehäuse (17,256:1)
1	203644PT	1		Endplatten-Abstandhalter
2	203919	1	2	Antriebszahnrad
3	205964	1		Gehäusekasten
4	619017	1	2	Haltering
5	847595	1	2	Kugellager
6	207615PT	1		Offener Kurbelstern
7	207616PT	6	12	Zwischenradgetriebe (14T)
8	207618PT	1		Offener Kurbelstern

Anzahl


(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch) (T) Verzahnung

10.7 Getriebe 301969PT

Pos.	Nummer	#	V	DE
P05.		#	^	Beschreibung
	301969PT	1		Getriebegehäuse (28,484:1)
1	204136PT	1		Endplatten-Abstandhalter
2	205963	1		Gehäusekasten
3	619017	1	2	Haltering
4	847595	1	2	Kugellager
5	207616PT	3	6	Zwischenradgetriebe (14T)
6	207617PT	1		Offener Kurbelstern
7	207618PT	1		Offener Kurbelstern
8	207619PT	3	6	Zwischenradgetriebe (16T)

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch) (T) Verzahnung

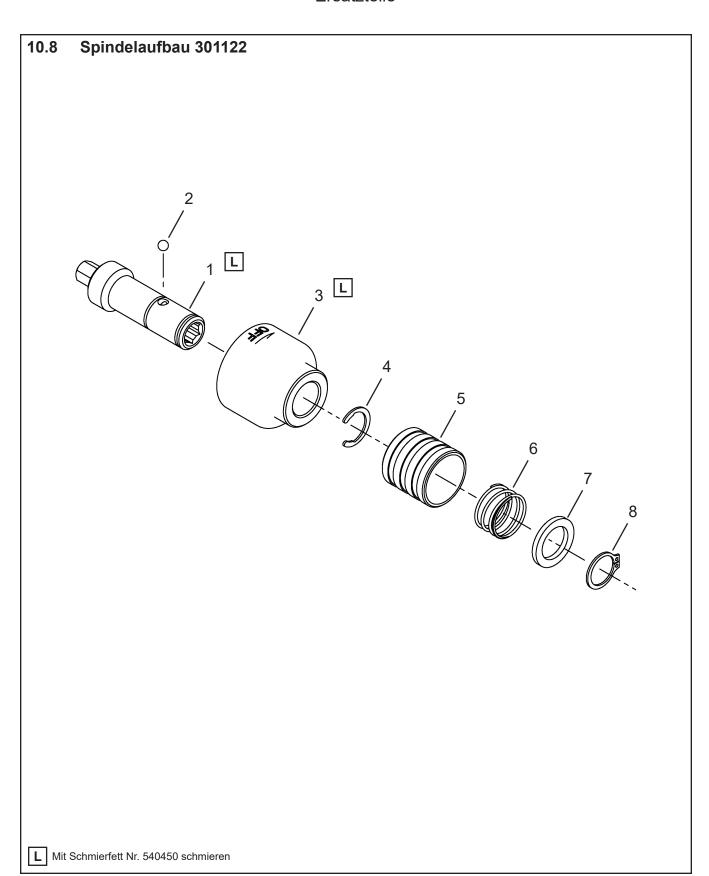



10.8 Spindelaufbau 301122

Pos.	Nummer	#	v	DE
FUS.	Nummer	#	^	Beschreibung
	301122	1		Spindelaufbau der Ausschaltfunktion
1	202847PT	1		Spindel
2	844265	1	3	Stahlkugel (0,125 Durchmesser)
3	207104	1		Spindelgehäuse
4	619524	1	2	Haltering
5	202833PT	1	1	Ausrückmanschette
6	202842PT	1	3	Feder
7	864249	1	1	Unterlegscheibe
8	833688	1	2	Haltering

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

06.2019

Cleco®

Technische Daten

11 Technische Daten

11.1 19PTS und 19TTS – Technische Daten

Auslöserstart – Ausschaltfunktion

Modelli	Ma	ax.	Freie	Produktreihe 19PT				Produktreihe 19TT				
Modelli	Drehmoment		Drehzahl	Länge		Gewicht		Länge		Gewicht		
Produktreihe 19PT	Produktreihe 19TT	in-lb Nm		(U/min)	Zoll	mm	lbs	kg	Zoll	mm	lbs	kg
19PTS02Q	19TTS02Q	19	2,1	2800	5,9	150	1,16	0,5	5,8	146	1,19	0,5
19PTS03Q	19TTS03Q	26	2,9	1900	6,1	155	1,16	0,5	6,1	155	1,19	0,5
19PTS04Q	19TTS04Q	40	4,5	1100	5,9	150	1,16	0,5	5,8	146	1,19	0,5
19PTS05Q	19TTS05Q	45	5,1	680	6,3	160	1,36	0,6	6,3	160	1,39	0,6



12 **Service**

12.1 **Ersatzteile**

HINWEIS



Nur Original-Cleco-Ersatzteile verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung kann die Leistung des Werkzeugs beeinträchtigt werden und können die Serviceanforderungen zunehmen. Ggf. erlischt die Garantie, wenn die Ersatzteile nicht von der Apex Tool Group hergestellt oder zugelassen sind.

12.2 Werkzeugreparaturen

Nur qualifiziertes und geschultes Personal darf diese Geräte reparieren.

12.3 Reparaturen auf Garantie

Alle Reparaturen, die auf Garantie erfolgen, müssen von einem autorisierten Servicezentrum der Apex Tool Group durchgeführt werden. Ihr Vertreter vor Ort steht Ihnen bei Garantieansprüchen gerne zur Seite.

Cleco® Entsorgung

13 Entsorgung

VORSICHT!

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung besteht Verletzungsgefahr. Zudem können Umweltschäden entstehen.

Komponenten und Zusatzmaterial des Werkzeugs sind mit einem Risiko für die Gesundheit und Umwelt behaftet.

- → Zusatzmaterial (Schmierstoffe und -fette) sind bei Ablassen aus dem Gerät aufzufangen und ordnungsgemäß z entsorgen.
- → Verpackungskomponenten sind entsprechend zu trennen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
- → Alle vor Ort geltenden Vorschrift sind einzuhalten.



Bei der Entsorgung aller Komponenten dieses Werkzeugs und der Verpackung sind die vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften zu beachten.

06.2019

Leere Seite

POWER TOOLS SALES & SERVICE CENTERS

Please note that all locations may not service all products.

Contact the nearest Cleco® Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.



NORTH AMERICA | SOUTH AMERICA

Detroit, Michigan Apex Tool Group 2630 Superior Court Auburn Hills, MI 48236 Phone: +1 (248) 393-5644 Fax: +1 (248) 391-6295 Lexington, South Carolina Apex Tool Group 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072 Phone: +1 (800) 845-5629 Phone: +1 (919) 387-0099

Fax: +1 (803) 358-7681

Mexico
Apex Tool Group
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Mexico
Phone: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Brazil
Apex Tool Group
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brazil
Phone: +55 15 3238 3870
Fax: +55 15 3238 3938

EUROPE | MIDDLE EAST | AFRICA

England
Apex Tool Group GmbH
C/O Spline Gauges
Piccadilly, Tamworth
Staffordshire B78 2ER
United Kingdom
Phone: +44 1827 8727 71
Fax: +44 1827 8741 28

France
Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier - ZI
77330 Ozoir-La-Ferrière
France
Phone: +33 1 64 43 22 00
Fax: +33 1 64 43 17 17

Germany
Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222

Hungary
Apex Tool Group
Hungária Kft.
Platánfa u. 2
9027 Györ
Hungary
Phone: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

ASIA PACIFIC -

Australia Apex Tool Group
519 Nurigong Street, Albury
NSW 2640
Australia
Phone: +61 2 6058 0300

China Apex Power Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Phone: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

India
Apex Power Tool India
Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global
Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Phone: +91 020 66761111

Japan
Apex Tool Group Japan
Korin-Kaikan 5F,
3-6-23 Shibakoen, Minato-Ku,
Tokyo 105-0011, JAPAN
Phone: +81-3-6450-1840
Fax: +81-3-6450-1841

Korea Apex Tool Group Korea #1503, Hibrand Living Bldg., 215 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-924, Korea Phone: +82-2-2155-0250 Fax: +82-2-2155-0252



Apex Tool Group, LLC Phone: +1 (800) 845-5629 Phone: +1 (919) 387-0099 Fax: +1 (803) 358-7681 www.ClecoTools.com www.ClecoTools.de